

## Résultats de la campagne de mesures sonores et vibratoires réalisée en juin 2023 dans le cadre du recours à l'article 10 de l'ordonnance bruit par des riverains de la rue des Atrébates à Etterbeek

### Note de synthèse

Bruxelles Environnement - août 2023

#### 1. Rétroactes

- Réception de la demande d'article 10 à Bruxelles Environnement : octobre 2022.
- Déclaration de recevabilité de la demande : février 2023.
- Périmètre défini par les riverains : l'avenue de Tervueren du 55 au 91 côté impair uniquement et la rue des Atrébates du 3 au 27 côté impair uniquement.
- Nombre de signatures : initialement 28 puis 27 supplémentaires en février 2023.
- Objet : vibrations et bruit solidien (ce dernier pouvant être défini comme suit : bruit émis par rayonnement acoustique des parois d'un bâtiment soumises à une vibration mécanique, avec une caractéristique importante de basses fréquences).
- Sources incriminées : passage des métros en tunnel.
- Campagne de mesures réalisée en juin 2023.

#### 2. Cadre réglementaire et de référence

##### 2.1. Procédure Article 10

L'ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain du 17 juillet 1997 (modifiée le 1<sup>er</sup> avril 2004), prévoit en son article 10 qu'un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus, peuvent demander au Collège des Bourgmestre et Echevins ou au Gouvernement d'étudier les nuisances sonores dans leur quartier et de prendre les mesures préventives ou curatives qui s'imposent. Si la demande est recevable, le pouvoir public saisi charge Bruxelles Environnement de réaliser une étude acoustique. Celle-ci comprend la réalisation d'un état des lieux du niveau sonore de la zone concernée et l'élaboration de propositions d'actions concrètes ou de travaux susceptibles de remédier aux problèmes identifiés.

##### 2.2. Sources incriminées et valeurs de références

1. Dans le cadre de la présente plainte, pour les vibrations, il est fait référence aux valeurs indicatives reprises dans la convention environnementale du 25 juin 2004 entre la Région et la STIB relative aux bruit et vibrations, à savoir les seuils définis par la norme DIN 4150-2 relative aux effets sur les personnes dans les bâtiments (exprimé en  $KB_f(t)$  ou amplitude oscillatoire pondérée), tel que synthétisé dans le tableau ci-après :

	JOUR (06h00 – 22h00)			NUIT (22h00 – 06h00)		
	$KB_{Fmax}$ Au	$KB_{Fmax}$ Ao	$KB_{FTr}$ Ar	$KB_{Fmax}$ Au	$KB_{Fmax}$ Ao	$KB_{FTr}$ Ar
Bâtiments dans une zone à prédominance ou purement résidentielle	0,15	3	0,07	0,1	0,2	0,05

Cette même convention ne traite pas de la stabilité des immeubles.



2. Si la convention environnementale entre la Région de Bruxelles-Capitale et la STIB relative aux bruit et vibrations du 25 juin 2004 reprend bien des valeurs limites pour les vibrations, il n'existe actuellement aucune valeur de référence, ni réglementaire, ni normative, ni scientifique, pour le bruit solide.


Bruxelles Environnement a donc sollicité l'expertise d'un bureau d'études en acoustique pour l'aider à définir des indicateurs pertinents, d'éventuelles valeurs limites et une méthodologie propre à la mesure et à l'analyse du bruit solide généré par les métros. Les observations sont reprises au point 5 de la présente.

### 3. Etat des lieux

L'avenue de Tervuren et la rue des Atrébates au niveau du tronçon faisant l'objet de la demande d'article 10, sont constituées principalement d'immeubles à appartements de 2 façades d'une hauteur R+3 à R+5. On retrouve également des commerces et fonctions libérales au niveau de certains rez-de-chaussées.

Ces bâtiments résidentiels sont situés au sud du tunnel du métro de la ligne M1. Le tunnel du métro passe au centre de l'avenue de Tervueren.

Les métros y circulent dans les 2 directions à vitesse moyenne vu la proximité de la station « Montgomery ». Depuis juillet 2021, cette ligne est desservie notamment par les nouvelles rames de métro M7. D'après les données disponibles, la proportion de nouveaux métros M7 par rapport aux plus anciens métros est en moyenne de l'ordre de 1/4. Le trafic métro voyageurs est à l'arrêt entre 00h30 et 05h15.

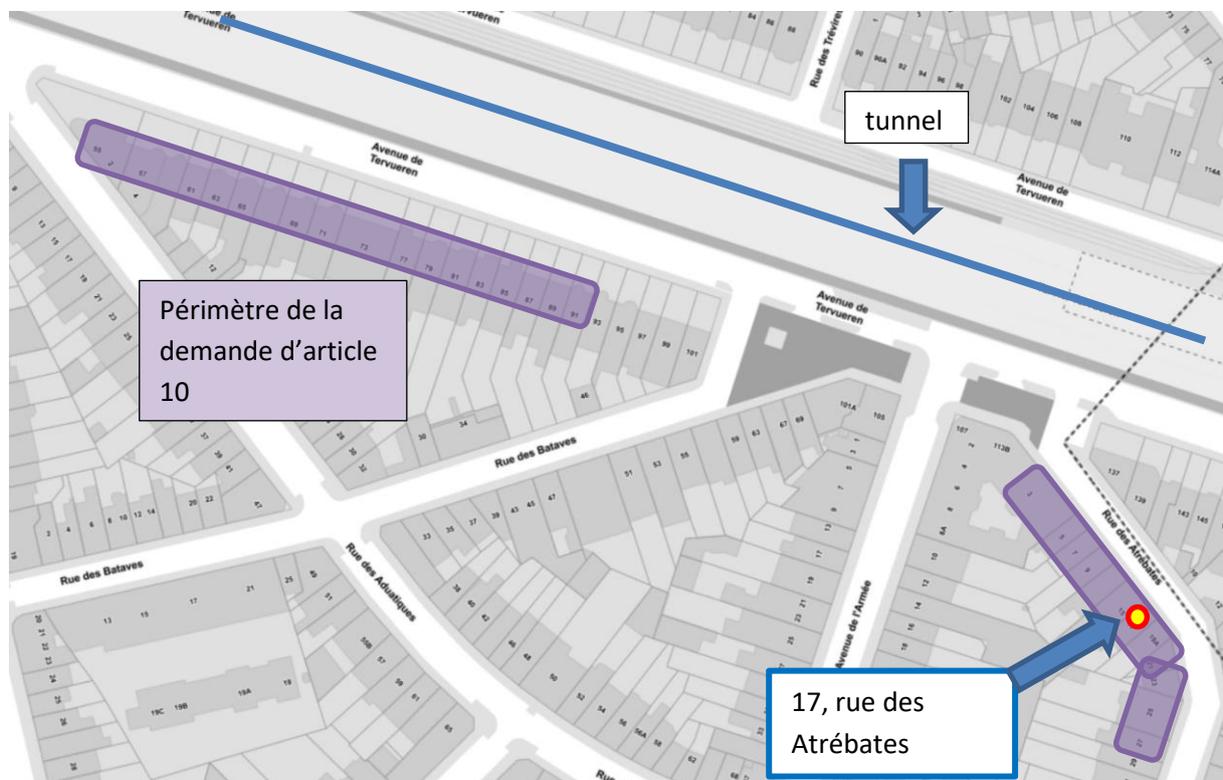

Localisation du périmètre de l'étude et localisation des points de mesure. Source : BruGIS 2020

La fréquence théorique des passages de métro sur cette branche de la ligne 1 est renseignée dans le tableau suivant, par période pour une journée de la semaine, pour le samedi et pour le dimanche:



Nombre de métros, 2 sens confondus, horaire théorique			
Période	Semaine	Samedi	Dimanche
Jour (6h-22h)	317	225	184
Nuit (22h-6h)	39	36	36

La fréquence horaire théorique de passages de métro sur cette branche de la ligne 1, une journée de semaine, est de 11 métros par sens en heure de pointe et de 6 à 7 métros par sens en heure creuse.

Selon la demande d'article 10, les riverains perçoivent des nuisances acoustiques et vibratoires dans leur logement lors du passage des métros.

#### 4. Campagne de mesures vibratoires « gêne aux occupants des immeubles »

La campagne de mesures vibratoires, dans le cadre de la procédure « article 10 », a été réalisée du 23/06/2023 à 10h00 au 03/07/2023 à 9h00<sup>1</sup> afin de vérifier la conformité à la norme DIN 4150-2.

La campagne comprenait 1 point de mesures vibratoires longue durée, installé durant les 10 jours au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 17 rue des Atrébates, tel que repris sur le plan ci-avant et conformément aux recommandations de la norme DIN 4150-2. Le point de mesures est situé à une distance de 75 mètres des voies du métro.

Remarque : L'indicateur KBFtr est à analyser uniquement lorsque la valeur de l'indicateur KBFmax est comprise entre les bornes Au et Ao. Ceci explique pourquoi le KBFtr n'est pas analysé en période de nuit.

##### 4.1. Constats vibratoires spécifiques au passage des métros durant toute la durée des mesures

Le tableau suivant représente les résultats avec le calcul des indicateurs à considérer (en rouge les dépassements des valeurs seuils) :

	Date	KBFmax			KBFtr		
		Axe X	Axe Y	Axe Z	Axe X	Axe Y	Axe Z
jour	23/06*	0,25	0,30	0,63	0,02	0,07	0,13
	24/06	0,12	0,28	0,54	0,02	0,06	0,11
	25/06	0,16	0,28	0,70	0,02	0,06	0,10
	26/06	0,17	0,27	0,63	0,03	0,07	0,13
	27/06	0,15	0,31	0,74	0,03	0,07	0,13
	28/06	0,18	0,28	0,70	0,04	0,07	0,14
	29/06	0,17	0,35	0,73	0,03	0,08	0,16
	30/06*	0,12	0,29	0,70	0,02	0,05	0,10
	Valeurs limites	0,15(Au) < KBFmax <= 3(Ao)			KBFtr <= 0,07 (Ar)		

\* : journée incomplète

jours de weekend sur fond gris


<sup>1</sup> L'analyse des mesures a été effectuée pour la période du 23/06/2023 à 12h00 au 30/06/2023 à 12h00. La période d'analyse est plus courte que la période de mesures car le matériel a été récupéré au retour de congé du bureau d'étude. Le riverain chez qui la mesure a été réalisée a été prévenu.



	Date	KBFmax			KBFtr		
		Axe X	Axe Y	Axe Z	Axe X	Axe Y	Axe Z
nuit	23/06	0,14	0,32	0,52	**	**	**
	24/06	0,11	0,24	0,69	**	**	**
	25/06	0,11	0,24	0,56	**	**	**
	26/06	0,14	0,30	0,72	**	**	**
	27/06	0,17	0,26	0,61	**	**	**
	28/06	0,12	0,27	0,73	**	**	**
	29/06	0,12	0,31	0,80	**	**	**
	Valeurs limites	0,1(Au) < KBFmax ≤ 0,2 (Ao)					

\*\* : valeur non calculé car KBFmax dépasse le seuil de Ao

Le graphique ci-dessous représente les niveaux vibratoire,  $KB_{FTi}$ , dans les 3 directions du passage des métros pour la période de mesures.

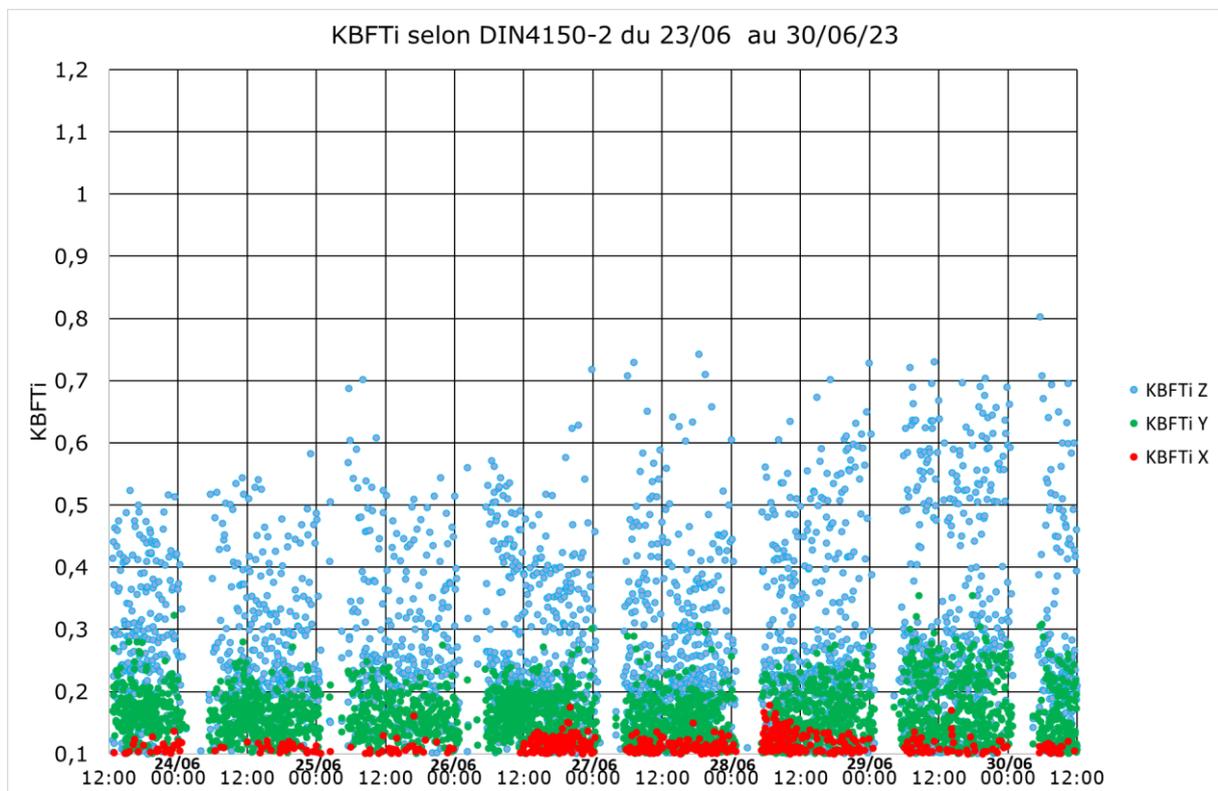

- ⇒ Presqu'aucune vibration n'est enregistrée entre 00:00 et 05:00, ce qui confirme le rôle du passage des métros dans la génération de vibrations, étant donné qu'aucun métro ne circule durant cette période.
- ⇒ les critères de gêne aux personnes dans des « Bâtiments dans une zone à prédominance ou purement résidentielle » de la norme DIN 4150-2 sont dépassés quelle que soit la période du jour et de la semaine.



## 4.2. Conclusions et propositions<sup>2</sup>

La campagne de mesures vibratoires réalisées en juin 2023 à la demande de riverains de la rue des Atrébates et de l'avenue de Tervueren, confirme que les critères définis pour la gêne aux personnes des « Bâtiments dans une zone à prédominance ou purement résidentielle » de la norme DIN 4150-2 sont dépassés en période de jour et de nuit durant les mesures. Les nuisances vibratoires en période de jour et de nuit sont donc bien objectivées.

Compte tenu du caractère spécifique et éminemment technique de la source des nuisances constatées, les mesures à mettre en œuvre pour les réduire, voire les supprimer, doivent être élaborées avec le gestionnaire de l'infrastructure incriminée, à savoir dans le cas présent la STIB, afin d'en évaluer les implications en termes techniques, budgétaires et d'exploitation.

A ce stade, plusieurs pistes sont évoquées, notamment :

A titre définitif,

- remplacer les roues des rames M7,
- installer un dispositif de réduction de la propagation des vibrations sous les voies du métro ;

A titre provisoire,

- meuler les voies du métro dès que de l'usure ondulatoire est détectée à la surface du rail
- et/ou lisser les roues des rames régulièrement

Ou encore à titre totalement conservatoire (mais en contradiction avec les impératifs d'exploitation du métro)

- réduire la vitesse des métros ;
- n'utiliser que les anciennes rames de métro au moins durant les périodes creuses, en soirée et la nuit.

## 5. Annexe relative aux bruits solidiens

En complément de la mesure de contrôle de la norme DIN 4150-2, une mesure acoustique a été réalisée du 23/06/2023 à 10h00 au 03/07/2023 à 9h00<sup>3</sup> afin d'objectiver la gêne due au bruit solidien engendré par le passage des métros.

L'appareil de mesures était installé dans le salon du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 17, rue des Atrébates.

Comme indiqué au point 2, il n'existe aucun cadre réglementaire concernant le bruit solidien. Dès lors, à ce stade, il est fait référence à plusieurs hypothèses émises dans le cadre d'une étude prospective, consignées dans le rapport intitulé « Méthodologie de mesures et valeurs limites pour le bruit solidien généré par le métro » et élaboré par le bureau De Fonseca, pour le compte de Bruxelles Environnement, en janvier 2023. La méthodologie et les valeurs limites sont basées sur la documentation internationale à ce sujet, ainsi que sur les mesures réalisées dans le cadre du présent dossier de plainte collective. Cette étude est disponible auprès de Bruxelles Environnement et fera

---

<sup>2</sup> Le cas échéant, en cas de dépassement des valeurs de référence

<sup>3</sup> L'analyse des mesures a été effectuée pour la période du 23/06/2023 à 12h00 au 30/06/2023 à 12h00. La période d'analyse est plus courte que la période de mesures car le matériel a été récupéré au retour de congé du bureau d'étude. Le riverain chez qui la mesure a été réalisée a été prévenu.



l'objet d'adaptations et de validations complémentaires à l'issue de nouvelles campagnes de mesures suite à d'autres plaintes du même type.

Les valeurs seuils retenues à ce stade sont les suivantes :

- Pour la nuit :  $L_{A5max} \leq 42$  dB(A), source : « Night noise guidelines for Europe, 2009 » de l'OMS.
- Pour la journée : la contribution sonore des passages du métro à la moyenne énergétique pendant cette période  $L_{Aday} \leq 35$  dB(A), source : « Guidelines for Community Noise, 1999 » de l'OMS.

Les périodes d'observation sont les suivantes et sont identiques à celles utilisées pour les vibrations dans la norme DIN 4150 :

- Nuit : de 22h00 à 06h00
- Journée : de 06h00 à 22h00

### 5.1. Constat

Le tableau ci-dessous indique le nombre de fois où la valeur limite de 42 dB(A) est dépassée en période de nuit et dont la cause est attribuée à un passage de métro. L'identification du passage des métros a été vérifiée avec les enregistrements des passages de métro fournis par la STIB, sur la même période.

Nuit	Dépassements	Passages métro
Vendredi 23/06	1	43
Samedi 24/06	0	53
Dimanche 25/06	0	56
Lundi 26/06	0	49
Mardi 27/06	0	51
Mercredi 28/06	0	42
Jeudi 29/06	0	49

La valeur seuil est dépassée seulement une fois la nuit du vendredi 23 au samedi 24/06.

Le tableau ci-dessous indique la contribution des passages de métro au  $L_{Aeq}$  pendant la période de la journée.

Journées	Contribution au $L_{Aday}$ , dB(A)
Vendredi 23/06*	19,7
Samedi 24/06	18,6
Dimanche 25/06	19,2
Lundi 26/06	20,0
Mardi 27/06	19,4
Mercredi 28/06	19,3
Jeudi 29/06	19,5
Vendredi 30/06*	15,3

\*période incomplète

⇒ La valeur limite de 35dB(A) n'est jamais dépassée en période de journée.



## 5.2. Conclusions

Pour le bruit solidien, et à ce stade des investigations, les indicateurs tests mesurés indiquent que le passage des métros est peu perceptible. En effet, le critère  $L_{ASmax}$  est dépassé une fois la nuit du 23 au 24/06 et la valeur cible  $L_{Aday}$  n'est jamais atteinte en période de jour.

Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. En effet, la méthodologie pour objectiver le bruit solidien est actuellement en phase de construction.

